

Návrh na obnovu Kamenného kříže v obci Bělkovice – Lašťany

Kříž u kapličky



Zpracoval: MgA. Martin Parobek
Restaurování památek s.r.o.
Vilémov 6, 783 22
tel: 775 968 480
email: parobek.martin@centrum.cz

Údaje o památce

1. Okres: Olomouc
2. Obec: Bělkovice - Lašʔany
3. Název památky: Kamenný kříž
4. Rejstříkové číslo v ÚSKP: památka místního významu
5. Vlastník: obec Bělkovice - Lašʔany
6. Autor:
7. Datace: konec 19.stol.
8. Materiál/technika: hořický pískovec, sekání
9. Rozměry: výška cca. 520 cm
10. Předchozí známé restaurátorské zásahy: neznámé
11. Posouzení stavu památky: 10. 11. 2016

Popis památky

Kamenný kříž je osazen na základovém dvojité odstupňovaném schodovém stupni čtvercového půdorysu, na který navazuje podstavec z čelní strany s nápisem s věnováním. Na podstavec nasedá vysoký sokl zdobený z čelní strany figurálním reliéfem Panny Marie Bolestné. Vysoký sokl je ukončen krycí profilovanou římsou, na kterou navazuje soklík se symboly Krista. Na soklík nasedá kamenný kříž s korpusem Krista. Břevno kříže je ukončeno se štítkem I.N.R.I.

Současný stav památky

Stav památky ke dni 10. 11. 2016

Památka ve špatném stavu, v minulosti byl kříž několikrát nevhodně opravován, celá památka je nevhodně natřena barvou (modrá, stříbrná). Reliéf Panny Marie je nastříkaný stříbrným sprejem i korpus Krista. Barvy uzavírající povrch kamene, kámen není prodyšný. Vzhledem k těmto nevhodným zásahům dochází k narušení a k degradaci kamene, to se na mnoha místech kříže projevuje odlupováním vrstev nátěrů, pod nimi je pískovec drolivý, sypký. Horní část břevna kříže je prasklá (v minulosti lepena). Základový schodový stupeň byl dříve opravován, podbetonován. Základový stupeň je narušen kořeny z přilehlé lípy, betonování kolem pískovcových schodů je rozpraskané, neplní svoji funkci.

Návrh na obnovu

- čištění povrchu kamene, snímání nevhodných barev
- hloubkové zpevnění kamene organokřemičitými prostředky
- čištění od biologického napadení, biocidní ošetření
- čištění tmavých depozitů na povrchu kamene
- odstranění dožitých cementových vysprávek
- doplnění chybějících částí a nevhodných starých dožitých doplňků směsí umělého kamene svou strukturou a barevností odpovídající vyspravovanému kameni
- obnova reliéfu Panny Marie
- obnova schodového stupně
- scelující barevné retuše
- hydrofobizace kamene
- dokumentace

Používané materiály a technologie:

Biosanace

- biocid Porosan (Agua Bárta)
- mechstop (fa. Imesta).

Čištění

- regulovaná tlaková voda
- destilovaná voda, kartáčky
- pára
- čištění suchou cestou

Odsolování

- odsolovací obklady (drcená celulóza arbocell BC 200, destilovaná voda)
- odsolovací směs Entsalzungskompresse (Remmers)
- odsolování ponorem

Prekonsolidace, konsolidace

- organokřemičité zpevňovací prostředky Funcosil Steinfestiger 100, 300, (Remmers)

Injektáž prasklin, las v kameni

- nízkoviskózní epoxidová pryskyřice Viscacid Epoxy Injektionsharz EP 100 (Remmers)
- ledan

Armatury, čepy

- nekorudující nerezové čepy

Doplňky (tmely)

- minerální anorganické tmely, pigmenty Bayferox

Barevné retuše

- přírodní pigmenty Bayferox

Hydrofobizace: Imesta IW 290 (Imesta)



Památka je ve špatném stavu, v minulosti byl kříž několikrát nevhodně opravován, celá památka je nevhodně natřena barvou (modrá, stříbrná), kámen je korodovaný, drolivý.



Schodový stupeň.



Detail poškození schodového stupně.



Podstavec nevhodně natřený barvou.



Detail poškození kamene vlivem nevhodného nátěru.



Detail reliéfu Panny Marie.



Krycí římsa přetřená barvou.



Barvy uzavírající povrch kamene, kámen není prodyšný. Vzhledem k těmto nevhodným zásahům dochází k narušení a k degradaci kamene, to se na mnoha místech kříže projevuje odlupováním vrstev nátěrů, pod nimi je pískovec drolivý, sypký. Nevhodný nátěr způsobuje zavlhčení kamene.

